

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende laagspanningsmespatronen (zekeringen)

Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende laagspanningsmespatronen (zekeringen)

Beschrijving: Oudere laagspanningsmespatronen kunnen asbest bevatten. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst wordt.

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van laagspanningsmespatronen (zekeringen)

Algemeen:

- U heeft minimaal de asbestopleidingen gevolgd als aangegeven in de [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#) ^[1] en heeft uitleg op basis van deze werkinstructie gehad. Zo niet dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren.
- Voor verwijdering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen beschadigde en onbeschadigde laagspanningsmespatronen.
- Draag de PBM's als voorgeschreven in de veiligheidswerkinstructies (VWI's) van de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI).

Voor u begint

- Voor verwijdering van asbesthoudende laagspanningsmespatronen zijn naast de voor de werkzaamheden standaard geldende PBMs geen aanvullende asbest-PBM's verplicht. Als de laagspanningsmespatronen zich in een oranje of rode ruimte bevinden, dan gelden de asbest PBM's conform het betredingsbeleid.
- Stel vast om welke type mespatroon het gaat. Controleer in het bronnenboek (www.bronnenboek.nl) ^[2] of het type mespatroon asbest bevat of asbestvrij is.
- De mespatronen mogen volgens deze instructie verwijderd worden als deze:
 - ongebruikt in een ruimte aanwezig zijn. Dit zijn mespatronen die los op de grond liggen, in opbergmiddelen of op stellingen liggen enz.
 - geplaatst zijn op een LS rek of in een groepenkast.
- Controleer de aanwezigheid van de juiste hulpmiddelen:
 - patroontrekker met losse leren handschoen of
 - geïsoleerde patroontrekker met geïntegreerde handschoen;
 - verpakkingszakjes zonder opdruk;
 - verzamelzak met opdruk "ASBEST".

Tijdens het werk

- Voer de benodigde handelingen rustig uit om beschadiging of verdere beschadiging van het mespatroon te voorkomen.
- Bij het verwijderen van een mespatroon uit een voetstuk:
 - haal met de daarvoor geëigende middelen het mespatroon uit de mespatroonhouder;
 - doe het mespatroon direct in het daarvoor bestemde plastic zakje en maak deze los van de handgreep.
- Bij losliggende mespatronen:
 - pak het mespatroon aan één van de messen vast;
 - doe het mespatroon direct in het daarvoor bestemde plastic zakje.
- Per zakje één mespatroon om emissie te voorkomen.

- Sluit het afvalzakje (binnenste zak) met zo weinig mogelijk lucht direct af.
- Stop de zak met één mespatroon in de speciaal daarvoor bestemde verzamelzak met opdruk "ASBEST."
- Sluit na afloop van de werkzaamheden de verzamelzak af met tape d.m.v. de zwanenhalsmethode.
- Zorg dat het verpakkingsmateriaal (verpakkingszakjes en verzamelzak) niet kan beschadigen of uitscheuren.
- Was je handen met water.
- Voer de asbest afvalzakken af naar een daarvoor bestemde asbestcontainer/asbest inzamelpunt conform de interne afval/afvoer procedure van de netbeheerder waar je voor werkt.

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Datum: 1 augustus 2024

Revisie informatie: 15-11-15, 07-06-17, 30-09-19, 12-11-20, 03-11-22

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-en-afvoeren-van>

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectorale-asbestopleidingen>

[2] <http://www.bronnenboek.nl>