

Maatregelen medewerker bij AC-leiding met gesloten aanboortoestel aanboren t.b.v. een aftakking

Risico: Blootstelling aan asbest ^[1]

Beschrijving: Asbestvezels kunnen ongemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Dit kan ernstige longziekten veroorzaken.

Maatregelen medewerker bij AC-leiding met gesloten aanboortoestel aanboren t.b.v. een aftakking

Voor u begint

- U mag de werkzaamheden alleen uitvoeren als u de opleiding 'veilig werken aan asbestcementleidingen' hebt gevolgd.
- Als de omstandigheden afwijken van het werkplan: staak de werkzaamheden en neem contact op met uw werkverantwoordelijke.
- Controleer voor u begint de aanwezigheid van afvalzakken.
- Draag naast de voorgeschreven bedrijfskleding de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - veiligheidslaarzen (type S5)
 - neopreen (wegwerp)handschoenen
- Eet, drink en rook niet binnen de afgebakende werkplek.
- De werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat daarbij ten hoogste twee werknemers direct betrokken zijn.
- Zorg dat de buis bedekt blijft met ongeveer 5 tot 10 cm grond totdat u begint met het werken aan de buis.
- Houd de buis of mof vochtig tijdens verspanende werkzaamheden.
- Gebruik voor het aanboren van gasleidingen een gesloten aanboortoestel.
- Zorg dat bij alle werkzaamheden de snijvlakken vochtig zijn.

Tijdens het werk

- Maak de buis en het te plaatsen hulpstuk grondig schoon en nat met een zachte borstel.
- Plaats en monteer het hulpstuk.
- Monteer een passende afsluiter op het hulpstuk.
- Controleer de constructie door afpersen op gasdichtheid.
- Monteer het aanboortoestel op de afsluiter.
- Boor de onder druk staande leiding met een frees via de geopende afsluiter met een speciaal boortoestel aan.
- Verwijder de boorspindel en sluit de afsluiter.
- Verwijder het aanboortoestel en monteer de aftakkende leiding op de afsluiter, waarna de aftakkende leiding kan worden aangebouwd.
- Berg het uitgeboorde schijfje asbestcement onmiddellijk op in een kunststof zak, voorzien van asbestopdruk.
- Maak het aanboortoestel grondig schoon met water.
- Als u de werkplek verlaat, gooi de wegwerphandschoenen in een afvalzak met asbestopdruk die bij het asbesthoudend afval gaat. Leg uw veiligheidslaarzen en neopreen handschoenen bij de rand van uw werkplek.
- Was uw handen en armen, als u gaat eten of drinken ook het gezicht.
- Gaat u weer terug naar uw werkplek, trek dan nieuwe wegwerphandschoenen aan.



Als het werk klaar is

- Inspecteer de werkplek na beëindiging van de werkzaamheden op eventueel achtergebleven asbesthoudend afval en wegwerphandschoenen en verzamel en verpak dit in afvalzakken voorzien van

asbestopdruk.

- Maak het gereedschap schoon met water.
- Spoel laarzen en neopreen handschoenen af.
- Was uw handen, armen en gezicht.

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Datum: 13 oktober 2009

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-ac-leiding-met-gesloten-aanboortoestel-aanboren-tbv-een-aftakking>

Links

[1] <https://develop3.dearbocatalogus.nl/r1>